

Inventaire du petit patrimoine

VARENNE L'ARCONCE



Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune

Plusieurs belles **croix** sont repérées, d'ailleurs notifiées dans l'inventaire réalisé par les Archives départementales en 1972 : croix du cimetière, croix de la Tour. Celle du cimetière est particulièrement ouvragée.

De **nombreux murs** ont réellement une importance dans le rythme et la composition du paysage. Les murs de pierre sèche marquent les entrées de village, de propriétés, délimitent les prés, très visibles depuis les voies principales mais également depuis les chemins. Ils dessinent de vrais liserés dans les prés, à l'instar des haies bocagères.

Attention à la réhabilitation des ouvrages, souvent maçonnés, parfois de façon très prégnante.

Des **lavoirs privés** sont en très mauvais état, pourtant importants dans le paysage et pour la représentation de l'activité passée.

Les **étangs, points d'eau, crots... sont très nombreux** dans la commune, peut-être peu visibles pour les visiteurs, mais montrant leur importance dans la vie agricole encore aujourd'hui.

Synthèse des ouvrages recensés

4 source / bassin / lavoir dont 1 public

8 croix

1 monument aux morts

4 puits dont 3 publics

1 porche privé

de nombreux murs.



71

Saône-et-Loire

c a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les référents communaux.

Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l'état des ouvrages et de leurs abords, elles ne constituent pas des textes d'intérêt touristique.

Les citations des fiches de repérage des **Archives départementales de Saône-et-Loire** sont mentionnées en italique, rédigées dans les années 70 par Mme Oursel, chargée de mission aux Archives.

Les **pictogrammes colorés** au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des conseils généraux d'intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :



Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l'étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d'ouvrages.

Bâtiments ou sites inscrits ou classés au titre des monuments historiques

Église

Inventaire du petit patrimoine

VARENNE L'ARCONCE

Liste des ouvrages repérés

- 1 Source-fontaine
- 2 Croix aux Gaillots
- 3 Monument aux morts au bourg
- 4 Puits au parking de la salle des fêtes
- 5 Puits le long de la route proche église
- 6 Porche en face de la porte de l'église
- 7 Croix en face de la mairie
- 8 Calvaire au cimetière
- 9 Croix Botteron
- 10 Croix au Perroux
- 11 Puits au Perroux
- 12 Murs au Perroux
- 13 Croix Place Bourgeon
- 14 Lavoir chemin rural de Chérue
- 15 Fontaine à la Verchère
- 16 Puits aux crots de Perche
- 17 Croix devant le château de la Tour
- 18 Lavoir aux Hayes
- 19 Croix au Seuil
- 20 Murs
- 21 Crots

Source-fontaine

Ouvrage
public

1



Description

Emplacement d'une source marqué par un petit édicule en pierre : pierres latérales et dalle sommitale.

Sur le devant, bassin rectangulaire bordé par le talus d'un côté et en pierre sur les autres côtés.

À l'extrémité du bassin, petit canal d'écoulement entre deux pierres de taille.

Le bassin n'est aujourd'hui plus visible, l'ensemble envahi par la végétation et les pierres recouvertes de mousses et branchages.

(source photo en haut à droite : www.lavoirs.org)

Recommandations

Enlever la végétation de l'ouvrage pour le laisser lisible.

PIERRE

MURS

BASSIN

ABORDS



Description

Ouvrage situé à un carrefour en patte d'oie. Bien mis en valeur avec un arbre en fond de plan et de l'herbe au pied.

Dalle d'embranchement.

Petite croix de fer forgé reposant sur un socle quadrangulaire à tablette débordante moulurée en quart de rond. Le socle est creusé sur sa face antérieure, d'une petite logette circulaire entourée de trous dans lesquels était, peut-être, scellée une grille.

Fût et croix métalliques, décorés et peints en noir. Sont représentés : à la croisée des branches la tête du Christ et au verso la Vierge Marie, personnages à la base du fût, dans un médaillon un hibou.

Quelques taches de rouille sont visibles sur les parties métalliques.

Lichens sur les parties en pierre.

Recommandations

L'arbre à l'arrière est extrêmement taillé et n'a pas une belle forme. Pourquoi ne pas le laisser se développer ?

PIERRE

MÉTAL

ABORDS

Monument aux morts

Le bourg

Ouvrage
public

3



Description

Ouvrage situé au nord du bourg au carrefour à côté de l'église, élevé à la mémoire des morts des guerres 1914-18 et 1939-45. Sur une placette triangulaire sablée, fermée par un muret de pierres surmonté d'une grille en fer forgé peinte en gris foncé. Une haie de thuyas taillée crée un fond à l'ouvrage.

Dalle d'embranchement avec 4 bornes aux angles, fermant l'ouvrage par 4 barres métalliques horizontales peintes en gris foncé.

Ouvrage en pierre surmonté d'une croix pattée. Une grande fissure verticale latérale est visible sur le socle.

Plantation d'annuelles dans auges en pierre, le long de l'embranchement.

Le pied du mur est désherbé.

Recommandations

Nettoyage doux de la pierre du monument.
Extension de l'herbe jusqu'au pied du muret pour limiter l'entretien.
Sur la placette, planter de l'herbe ou des plantes tapissantes ?

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Puits

Parking de la salle des fêtes

Ouvrage
public

4



Description

Ouvrage au pied d'un grand arbre, sol sablé de même teinte que les pierres alentour.

Soubassement en pierres maçonnées aux joints creusés, avec reprises au ciment.

Margelle du puits en pierre de taille, très polie.

Jambages et partie sommitale en pierre, cette dernière est délitée horizontalement.

Arrière du puits fermé par un assemblage de pierres grossièrement maçonnées semble-t-il.

Ouverture du puits protégée par un grillage fixé sur une armature métallique.

Tambour en bois et manivelle métallique présents.

Un pot en pierre sur la pierre sommitale.

Le lierre grimpe sur et dans le puits.

Recommandations

Attention de ne pas laisser envahir l'ouvrage par le lierre.

PIERRE

MURS

BOIS

ABORDS

Puits

Le long de la route proche église

Ouvrage
public

5



Description

Ouvrage en pierre situé le long d'un mur de clôture en pierres. Des pierres semi-enterrées marquent au sol un parterre arrondi. Deux jardinières en béton peintes de teinte claire sont posées devant et sur l'ouvrage, dénotant avec l'environnement de pierre.

Soubassement en pierres maçonnées.
Margelle en pierres de taille en bon état.
Jambages massifs et partie sommitale en pierre.
L'arrière du puits semble fermé.
Protection de l'ouverture du puits par deux plaques métalliques pleines.
Présence de la manivelle métallique.

Recommandations

Enlever les jardinières et privilégier des plantations en pleine terre dans le massif délimité au sol : plantes vivaces hautes et plus basses, petits arbustes, bulbes...

PIERRE

MURS

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Porche

En face de la porte de l'église

Ouvrage
privé

6



Description

Porche peu profond en pierre surplombant la ruelle face à l'église, reliant deux habitations.

Ouverture en arc brisé, en pierre de taille.

Remplissage du mur en pierres maçonnées.

Petite couverture à deux pans en tuiles plates et tuiles faitières.

PIERRE

MURS

TOIT

Croix de chemin

En face de la mairie

Ouvrage
public

7



Description

Ouvrage situé au petit carrefour devant la mairie.
Socle en pierre dans la continuité de la haie bocagère.

Dé à la base du fût, sur lequel est gravé :
«Mamessier 1823».

Fût octogonal en pierre.

Croix aux branches octogonales, en pierre.

Quelques lichens. Le socle est recouvert par le lierre.

Cette croix constitue un bon point de repère depuis
les chemins aux alentours.

PIERRE

ABORDS



Description

Une dalle d'embranchement. Une petite jardinière en béton posée dessus.

Socle de base carrée en pierre. Partie supérieure octogonale, couverte de lichens.

Fût octogonal en pierre à base quadrangulaire. Chapiteau. Le fût semble avoir été cassé en deux, remis en place et fixé grâce à une agrafe métallique visible.

Haute croix en pierre aux branches octogonales.

Nombreuses sculptures sur la croix : *«Christ en croix dont le visage est malheureusement mutilé et sous les pieds duquel se détache un animal ailé qui n'a pas de rapport avec l'un des symboles évangéliques, car aucun des trois autres ne figure sur la croix, mais qui serait plutôt une représentation du verset du psaume des Complies : conculcabis leonem et draconem ;*

au revers de la croix figure la Vierge Marie qu'un ange descendant à la verticale de la partie supérieure de la croix, couronne.»

La croix est ornée de redents, comme des épines. Une agrafe métallique est visible sur l'arrière.

Inscription 1773.

Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyage doux de l'ouvrage.

Plantations à privilégier de part et d'autre de la dalle d'embranchement plutôt que dans la jardinière.



Description

Ouvrage situé au milieu d'un carrefour dans l'écart de Botteron. Bien mis en valeur sur la partie centrale en herbe, au pied d'un marronnier à port libre.

Une dalle d'emmarchement en pierre.

Socle de base carrée, simple.

Croix en bois de section carrée, à la base de laquelle a été ménagée une petite niche abritant une statuette de la Vierge à l'Enfant.

Ouvrage rénové.

PIERRE

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Le Perroux

Ouvrage
public

10



Description

Croix implantée à hauteur du carrefour entre la RD 34 et la voie communale, dans l'accotement enherbé.

Dalle d'embranchement en pierre.

Socle en pierre en trois parties. Inscription sur la partie centrale : «croix des rameaux restaurée en 1878». Chapiteau.


Fût octogonal en pierre avec grandes traces de lichens et petits éclats dans la pierre. Chapiteau.

Croix octogonale simple en pierre.

PIERRE

MURS

ABORDS

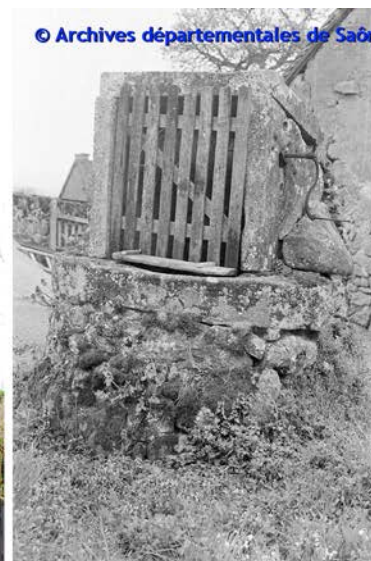

Description

Ouvrage situé le long d'une placette enherbée entre plusieurs maisons.

L'ensemble de l'ouvrage a été très abîmé, repris très grossièrement au ciment.

Soubassement en pierres recouvertes par le ciment.

Margelle en pierre semi-circulaire.

Jambages en pierre. Dalle sommitale portant de nombreux éclats.

Protection de l'ouverture du puits par une porte avec montants verticaux en bois, fixée par des charnières métalliques au jambage.

Arrière du puits fermé, en pierre.

Présence de la manivelle métallique.

PIERRE

ENDUIT

MÉTAL

BOIS

ABORDS

Murs en pierre sèche

Le Perroux

N.S.P.

12



Description

Le long de la route, mur en pierre sèche en mauvais état. Il s'effondre en grande partie.

Joue pourtant un grand rôle paysager, en premier plan devant l'église.

PIERRE

MURS

ABORDS

Croix de chemin

Place Bourgeon

Ouvrage
public

13



Description

Ouvrage sur le bord d'une placette (stationnement ?) peu valorisante, à l'intersection entre la RD 34 et la RD 108. Deux pierres roses posées devant.

La grande croix de fer forgé, fleuronnée aux extrémités et irradiée à l'intersection des bras, est plantée sur un socle quadrangulaire massif, constitué par une base moulurée, deux blocs panneautés et une épaisse tablette débordante également moulurée. L'inscription, très émoussée, gravée sur le socle, ne permet plus de déchiffrer que la date : 1861. Quatre volutes de fer forgé épaulent la croix ; l'ensemble est placé sur un emmarchement de deux degrés.

Recommandations

Mettre en valeur simplement la placette ; cet espace peut-il simplement être enherbé - dans la continuité visuelle des prés alentours - tout en permettant le stationnement ponctuel ?

PIERRE

MURS

MÉTAL

ABORDS

Lavoir

Chemin rural de Chérue

Ouvrage
privé

14



Description

Petit lavoir en contrebas du hameau de Chérue, avec accès par le chemin rural de Chérue. Le lavoir se situe à l'angle de l'étang. Bel ensemble bâti rural à l'arrière avec murs de pierre sèche.

Construction de base rectangulaire en pierre. Haut du mur ouest et base du mur est très dégradés. Toiture à deux pans à couverture en tuiles plates en mauvais état.

Étang et lavoir sont clôturés dans le pré pour certainement les protéger des animaux en pâture.

Recommandations

Sauvegarder ce lavoir capital dans le paysage global du hameau (UNESCO). Reprendre la toiture au minimum.

PIERRE

MURS

BASSIN

TOIT

ABORDS

Fontaine

Route Chérue, La Verchère

Ouvrage
privé

15



Description

Bassin en eau bordé de murs de pierre maçonnés.

Il semble en deux parties.

L'eau est couverte de lentilles d'eau.

Environnement de jardin et de verger, avec arbres fruitiers derrière les murs.

PIERRE

MURS

BASSIN

ABORDS



Description

Puits de base circulaire, à l'entrée d'un pré, non loin des bâtiments du hameau des Crots de Perche.

Soubassement en pierres maçonnées.

Margelle en pierre.

Jambages en pierre, dalle supérieure semble cassée/fissurée dans l'épaisseur.

Fermeture du puits par une porte en bois.

Présence de mousses sur l'ouvrage.

PIERRE

ENDUIT

MÉTAL

BOIS


ABORDS

Croix de chemin

Chemin communal de la Tour, devant le château

Ouvrage
privé

17

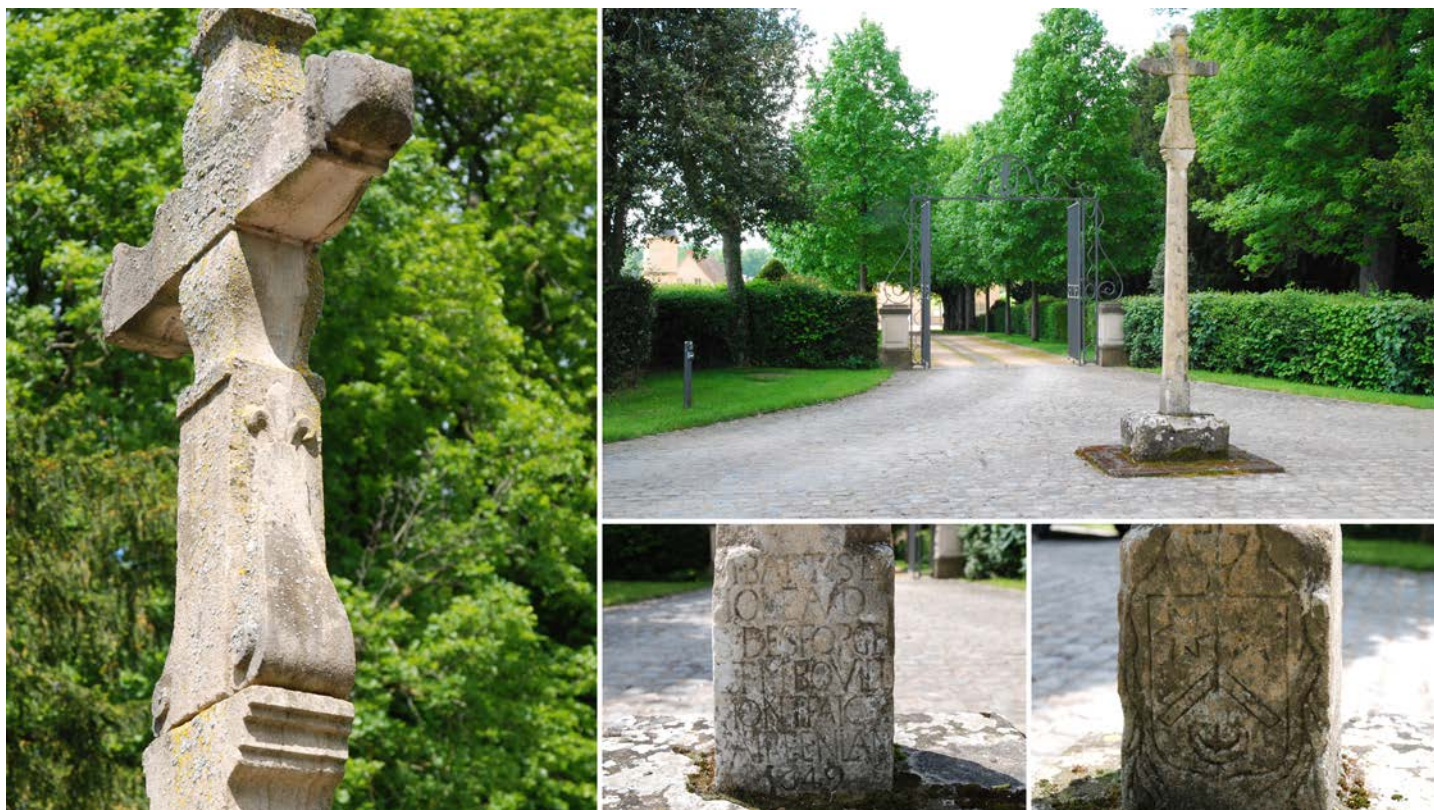

Description

À l'entrée du domaine de la tour, croix de pierre, érigée sur un seul degré d'embranchement, à socle quadrangulaire bas.

Le fût octogonal sur dé, est surmonté de la croix, aux bras renflés, dont le pied de section rectangulaire est flanqué l'ailerons.

La face principale du dé porte l'inscription gravée :

I. Baptise

Joleaud

S. Desforge

Et M. Bouill..

M'ont faict

faire en l'an

1649

L'autre face du dé, à droite, est gravée d'un blason armorié.

L'ouvrage est en bon état.

L'embranchement est intégré au pavage, axé sur l'entrée du château.

Nombreux lichens sur l'ouvrage.

PIERRE

ABORDS

Lavoir

Les Hayes, route de Poisson

Ouvrage
privé

18



Description

Petite construction dans un pré, visible depuis la route de Poisson.

Ancien lavoir.

Petit bâtiment en pierre et brique de base rectangulaire. Était fermé sur 3 côtés et ouvert côté pré. Le pan de mur opposé à l'ouverture est effondré. Le bassin est non visible.

Toiture à 2 pans, couverture en petites tuiles plates et tuiles mécaniques.

Bâtiment en ruine.

PIERRE

MURS

BASSIN

TOIT

BOIS

ABORDS

Croix de chemin

Le Seuil

Ouvrage
public

19



Description

L'ouvrage se situe au carrefour du chemin qui descend au Moulin d'Arconce. A récemment été rénové.

Emmarchement à un degré dont la base est reprise au ciment.

Socle quadrangulaire repris au ciment en partie basse et en pierre en partie haute.

Fût octogonal sur dé, portant l'inscription : «J. FUSIL 1828».

Croix en pierre aux branches octogonales.

Recommandations

Attention au décapage trop agressif.

Enlever le ciment ayant débordé sur la terre, rapporter de la terre au pied de l'ouvrage et planter de vivaces pour atténuer la prégnance du ciment et masquer le pied de l'ouvrage.

PIERRE

ABORDS



Description

De nombreux murs rythment la commune. Ils sont soit en pierre sèche, soit en pierres maçonnées. Ils soulignent les limites de propriété, accompagnent les entrées du village et les rues, créent de l'intimité dans les jardins...

Photos

En haut à gauche : en limite de propriété à La Verchère

En haut à droite : mur bordant un étang

En bas à gauche : mur en pierre sèches et couverture en pierres sur chant en hérisson, aux Crots de Perche

En bas à droite : mur en entrée de village.

Recommandations

Des plantes vivaces ou annuelles pourraient accompagner certains pieds de mur pour faciliter l'entretien et participer à l'animation des rues de façon plus champêtre.

PIERRE

MURS

ABORDS



Description

De nombreux crots sont visibles dans les prés. Souvent construits sur trois côtés, il ont un accès en pente douce pour l'abreuvement des animaux. Ils sont à différencier des mares, simplement creusées ou ménagées dans une dépression naturelle du terrain.

PIERRE

MURS

BASSIN

ABORDS